


操作手冊

紅外線溫度計



型號:8868

- 免接觸精確測量
- 可切換華氏F與攝氏C溫度單位
- 自動讀值保留
- 雷射定位
- 可在8吋距離外測量直徑1吋大小物體溫度。
- 多種適用範圍：
準備食物, 安全與火警巡視, 塑膠製模,
鋪設瀝青, 出入境篩檢, 測量油墨與乾燥
劑溫度, 引擎及車隊保養。

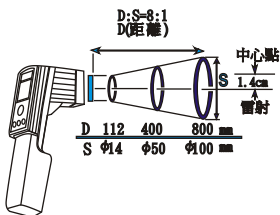

安全

- ！ 當雷射開啓時請特別小心.
- ！ 千萬不要讓雷射照到你與他人或任何動物的眼睛.
- ！ 小心勿讓雷射照向會反射的物體而回射您的眼睛.
- ！ 勿讓雷射照到任何易爆可燃的氣體.

一般規格

顯示方式	液晶顯示+背光
測量範圍	0° 到 788°F (-20 到 420°C)
取樣率	約1 sec. .
省電關機	4 秒後自動關機
環境操作溫度	0°C 至 50°C (32°F to 122°F).
環境操作濕度	Max. 80% RH.
供電方式	9V 電池battery
其它供電	約. 12 mA 直流電
重量	200公克 / 6.4 oz.
尺寸	6.7 x 1.7 x 1.6" (170 x 44 x 40 mm)

解析度	1°C/F
準確度	讀值 ± 2%
準確度注意事項	1. 根據操作環境溫度略有差別 2. 放射率 0.95
放射率設定	0.95 fixed
距離係數	D:S = 約 8:1 (D=距離, S=測點)

儀表板說明

- 雷射照明
- 紅外線感應器
- 液晶螢幕
- 測量單位(F/C)選擇鍵
- 背光選擇鍵
- 讀值測量鍵
- 雷射開關鍵
- 電池座



測量操作

a. 開機/關機

按讀值測量鍵開機.即可進行測量,螢幕會顯示測量溫度. 當讀值測量鍵放開後約五秒便會自動關機

b. 選擇溫度單位 (C/F)

選擇溫度單位 (C 或 F) 時需先按讀值測量鍵再按C/F鍵,則螢幕中溫度單位會閃爍. 再按C/F鍵選擇螢幕中您所要的溫度單位後即可放開.

c. 讀值保留

放開讀值測量鍵後,本儀器會自動保留最後測得的讀值約5秒.

d. 螢幕背光

選擇背光需先按讀值測量鍵再按背光鍵. 再重覆一次此動作可關掉背光.

e. 雷射定位

要開啓雷射,先按住讀值測量鍵再按LASER鍵,再重覆一次此動作可關掉雷射.

f. 測量

握住儀器把手,將紅外線感應器對準您所要測量的物體

本儀器會依環境溫度不同調整測量偏差。

當環境大幅改變時儀器需要30分鐘左右適應這種改變。當測量完高溫物體時可能需要數分鐘的時間來冷卻感應器，接下來才能再測量低溫物體。

更換電池

當螢幕開始閃爍時表示電量已過低了(已降低為6.5 ~7.5 V)。當第一次出現此現象時，仍可準確測個幾小時沒有問題。但仍建議您儘快打開電池座的蓋子取出舊電池。換上新的電池後關上電池座的蓋子。

產品內容物

本產品完整包裝含：

1. 儀器 x 1
2. 9V電池 x 1
3. 便攜袋 x 1
4. 操作說明書x 1

最準確的測量/測試儀器！

濕度計

溫度計

風速計

噪音計

紅外線溫度計

K 型 溫度計

K.J.T. 型 溫度計

K.J.T.R.S.E. 型 溫度計

酸鹼度計

電導度計

水質檢測計

溶氧計

壓力計

轉速計

資料記錄器

溫度/濕度傳輸器

尚有更多其它產品！

<http://www.az-instrument.com.tw>